



# SICHERHEITSAUWEISUNGEN

für Druckluftschlämmer : DL-Meißelschlämmer, DL-Bohrschlämmer,  
DL-Schlagbohrschlämmer

**VORSICHT !!!** Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die diese Druckluftschlämmer benutzen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe der Druckluftschlämmer aufhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten:

Am wichtigsten für Ihre Sicherheit sind Ihre Umsicht und Ihr Urteilsvermögen im Umgang mit diesem Produkt und anderen Werkzeugen. Diese Sicherheitshinweise enthalten einige der wichtigsten Gefahrenquellen, können jedoch nicht alle möglichen Gefahren abdecken.

## Bitte beachten Sie außerdem folgende Sicherheitshinweise:

- ◆ Weitere Unterlagen und Informationen, die der Maschine beiliegen.
- ◆ Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers, der Arbeitnehmervertretung und der Berufsgenossenschaften.
- ◆ Die gültigen Bestimmungen über Sicherheitsvorkehrungen für handgehaltene, nichtelektrisch angetriebene Werkzeuge, erhältlich bei: Europäischer Ausschuss für Normung, Rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel, Belgien.

## Luftzufuhr und Gefahren durch falschen Anschluß:

- ◆ Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
- ◆ Schließen Sie stets die Luftzufuhr, lassen Sie die Druckluft aus dem Schlauch entweichen und trennen Sie die DL-Maschine von der Luftzufuhr, wenn die Maschine nicht im Gebrauch ist oder eine Reparatur durchgeführt wird.
- ◆ Richten Sie Druckluft nie auf sich oder andere.
- ◆ Lose, unter Druck stehende Schläuche können schwere Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie die Luftversorgung und die DL-Maschine stets auf beschädigte oder lose Schläuche und Anschlußstücke.
- ◆ Maximalen Luftdruck von 6,2 bar / 90 psi bzw. **den in der Bedienungsanleitung der DL-Maschine angegebenen Luftdruck** nicht überschreiten.

## Gefahren durch absplitternde Teile:

- ◆ Tragen Sie stets einen schlagfesten Augen- und Gesichtsschutz, wenn Sie mit oder an einer DL-Maschine arbeiten oder sich in der Nähe der Arbeiten an einer DL-Maschine aufhalten.
- ◆ Achten Sie darauf, daß andere, die sich in der Nähe der DL-Maschine aufhalten, einen schlagfesten Augen- und Gesichtsschutz tragen.
- ◆ Tragen Sie einen Schutzhelm, wenn Sie Arbeiten über Kopfhöhe ausführen.

## Gefahren beim Betrieb der Druckluftschlämmer:

- ◆ Um Beschädigungen an der DL-Maschine und am Werkzeug zu vermeiden, darf die DL-Maschine nur dann betrieben werden, wenn das Werkzeug vollständig eingesteckt ist und fest gegen die Arbeitsfläche gedrückt wird.
- ◆ Vermeiden Sie während und nach dem Arbeiten direkten Kontakt mit dem Werkzeug und der Arbeitsfläche, da diese heiß oder scharfkantig sein kann.
- ◆ Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- ◆ Bediener und Wartungspersonal müssen die körperlichen Voraussetzungen für den Umgang mit Umfang, Gewicht und Kraft der Maschine erfüllen.

- ◆ Um Verletzungen durch Hängenbleiben bei der Verwendung von Steinbohrern zu vermeiden, keine lockere Kleidung tragen!


## Gefahren im Umgang mit Werkzeugen:

- ◆ Verwenden Sie Meißel und ähnliches niemals als Handwerkzeug. Die Meißel sind ausschließlich zur Verwendung in DL-Hämmern konstruiert und entsprechend wärmebehandelt.
- ◆ Verwenden Sie beim Werkzeug stets den geeigneten Schaft und ein angemessenes Werkzeuggewicht.
- ◆ Verwenden Sie niemals stumpfe oder abgenutzte Werkzeuge, da diese die Schlagenergie auf die DL-Maschine zurückgeben. Dadurch können Maschine und Werkzeug beschädigt werden.
- ◆ Kühlen Sie erhitzte Werkzeuge niemals in Wasser, da dies zur Versprödung und zum Bruch führen kann.
- ◆ Diese DL-Maschine und die zugehörigen Werkzeuge dürfen in keiner Weise geändert werden.
- ◆ Gewaltanwendung, zu hoher Anpreßdruck oder Betriebsdruck kann zum Werkzeugbruch oder zum Bruch der DL-Maschine führen. Starke Hebelbewegungen zerstören Werkzeug und Maschine: bearbeiten Sie stets nur kleine Flächen in einem Arbeitsgang.

## Gefahren am Arbeitsplatz:

- ◆ Stürze gehören zu den häufigsten Verletzungs- und Todesursachen. Achten Sie auf herumliegende Schläuche auf den Geh- und Arbeitsflächen.
- ◆ Hohe Geräuschpegel können zu dauerhaften Gehörschädigungen führen. Passender Gehörschutz soll gemäß der Unfallverhütungsvorschriften stets während des Betriebs der DL-Maschine oder dem Aufenthalt in deren Nähe getragen werden.
- ◆ Achten Sie auf eine ausgeglichene Körperhaltung und festen Halt.
- ◆ Sich wiederholende Bewegungen, schlechte Körperhaltung und die Belastung durch Schwingungen können Schäden an Armen und Beinen hervorrufen. Bei Taubheitsgefühlen, Krabbeln, Schmerzen oder Durchblutungsstörungen beenden Sie die Arbeit und wenden sich an einen Arzt.
- ◆ Vermeiden Sie das Einatmen von Staub und Spänen, die beim Arbeitsablauf anfallen, da es sonst zu Folgeschäden kommen kann. Tragen Sie gemäß der Unfallverhütungsvorschriften einen geeigneten Staubschutz.
- ◆ Gehen Sie in einer unbekanntem Umgebung mit Vorsicht vor, um Risiken durch unbekanntem Gefahrenquellen, wie elektrische Leitungen und andere Versorgungsleitungen, zu vermeiden.
- ◆ Diese Druckluftschlämmer ist für den Einsatz in Umgebungen mit Explosionsgefahr nicht ausdrücklich zugelassen und weist für Arbeiten an Stromquellen nicht die dafür erforderliche Isolierung auf.

**NICHT WEGWERFEN – AN BENUTZER WEITERLEITEN !**

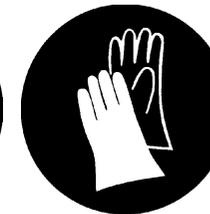

**Bavaria STEINMETZWERKZEUGE GMBH**

Albert-Einstein-Straße 13, D 86899 Landsberg am Lech, Germany